
DEWALT®

402111-71 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

DW609

Figura 1

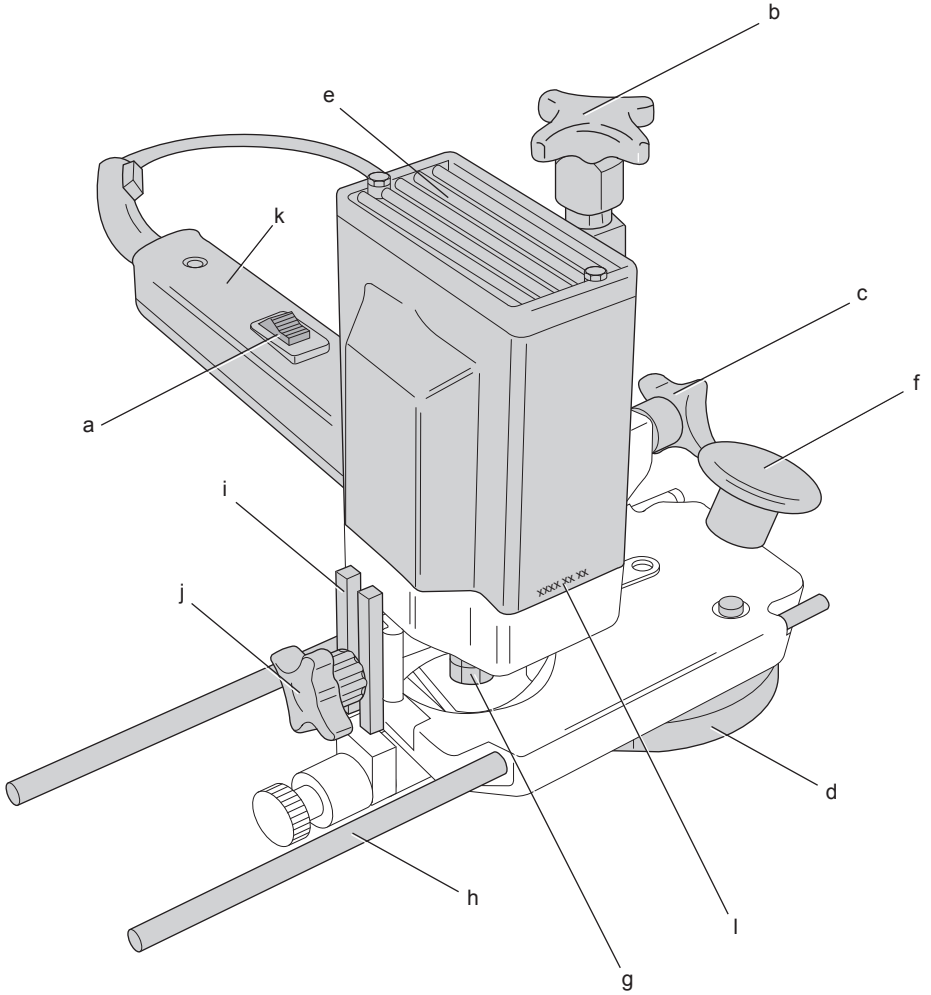


Figura 2

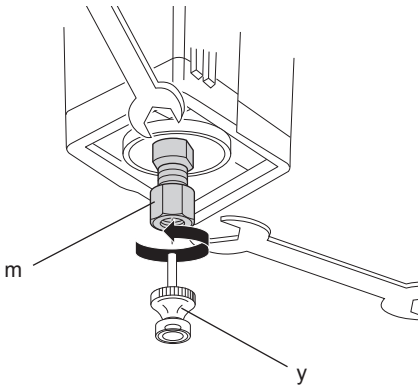


Figura 3

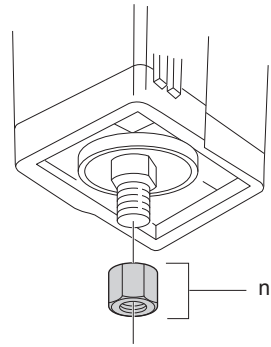


Figura 4

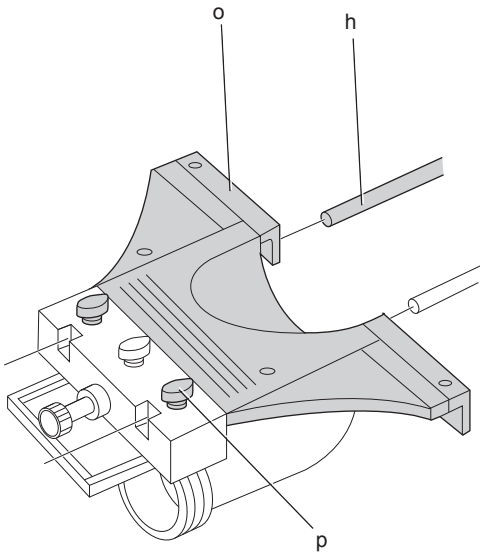


Figura 5

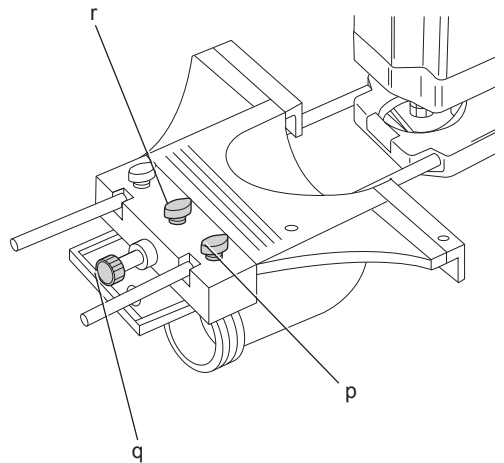


Figura 6

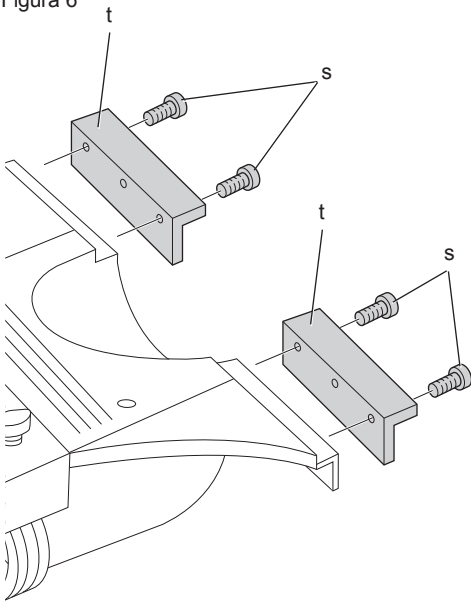


Figura 7


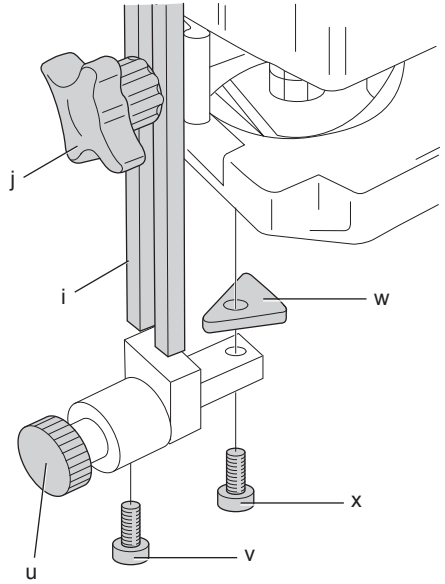


Figura 8

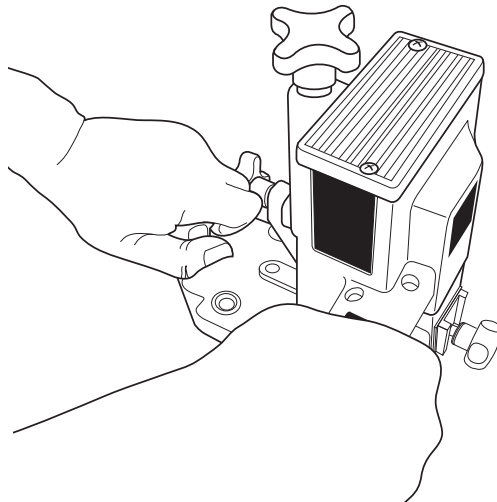

MAȘINĂ DE FREZAT DW609

Felicitări!

Ați ales o unealtă DeWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioasă în ceea ce privește produsul fac din DeWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.

Specificații tehnice

DW609		
Tensiune	V	230
Tip		1
Putere absorbită	W	600
Putere de ieșire	W	400
Turație în gol	min ⁻¹	24 000
Adâncime de tăiere	mm	55
Dimensiune bucsă elastică		8 mm
Diametrul lamelor, max	mm	36
Greutate	kg	3,7
<hr/>		
L _{PA} (presiune sonoră)	dB(A)	82
K _{PA} (marjă presiune sonoră)	dB(A)	3
L _{WA} (putere sonoră)	dB(A)	91
K _{WA} (marjă putere sonoră)	dB(A)	3

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:

Valoarea emisiilor de vibrații a _h		
a _h =	m/s ²	4,3
marjă K =	m/s ²	1,6

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform testelor standardizate prevăzute de standardul EN 60745 și poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate fi folosit pentru a evalua prealabilă a expunerii.



AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale uneltei. Totuși, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de niveluri poate diferi. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este oprită sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea uneltei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

Siguranțe

Europa

Unelte la 230 V 10 Amperi, rețea electrică

Marea Britanie și Irlanda

Unelte la 230 V 13 Amperi, ștechere introduse

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina **decesul sau vătămarea gravă**.



AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **ar putea determina decesul sau vătămarea gravă**.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate determina vătămări minore sau medii**.

OBSERVAȚIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea personală care, dacă nu este evitată, **poate determina daune asupra bunurilor**.



Denotă riscul de electrocutare.



Denotă riscul de incendiu.

Declarația de conformitate CE

DIRECTIVA PENTRU UTILAJE



DW609

DĚWALT declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-17.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DĚWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DĚWALT.

Horst Grossmann
Vicepreședinte Inginerie și Dezvoltarea Produsului
DĚWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucțiuni.

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



AVERTISMENT! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și/ sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „unealtă electrică” din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.

1) SIGURANȚA ÎN ZONA DE LUCRU

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
- Nu operați uneltele electrice în atmosferă explozive, cum ar fi în prezența**

lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.

- Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).** Ștecherile neterminate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigider.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este în contact cu suprafețele împământate sau legate la masă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umezeală.** Apa ce intră într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
- Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a unei unelte electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

- Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți oboseți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației.** Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări personale grave.
- Utilizați echipamentul de protecție personală. Purtați întotdeauna ochelari**

de protecție. Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminta de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările personale.

- c) **Preîntâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice ținând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
- d) **Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealta electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a unelei electrice poate conduce la vătămări personale.
- e) **Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstrați-vă părul, îmbrăcăminta și mânușile departe de componentele în mișcare.** Îmbrăcăminta largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.
- g) **În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesorii sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența acestuia.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dvs.** Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
- b) **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la**

unealta electrică înaintea efectuării oricărui reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.

Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pomirii accidentale a uneltelor electrice.

- d) **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) **Efectuați întreținerea uneltelor electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice.** În cazul deteriorării, **prevedeți repararea unelei electrice înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- f) **Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tăișuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele unelei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

5) SERVICE

- a) **Prevedeți repararea unelei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al unelei de lucru.

Reguli suplimentare de siguranță specifice pentru mașinile de frezat

- Utilizați numai freze cu diametrul tije egal cu dimensiunea bucșei elastice montate pe unealtă.
- Utilizați întotdeauna freze potrivite pentru o viteză de 30 000 min⁻¹ și marcate corespunzător.
- Nu utilizați niciodată freze cu un diametru mai mare decât diametrul maxim menționat în specificațiile tehnice.

Frezele

Unealta poate fi utilizată împreună cu o gamă completă de freze (ex. drepte, canelate, în profil, de mortezat sau gravat).

1. Diametrul permis al tijelor este de 6 mm - 8 mm.
2. Viteza minimă autorizată a frezei este de 30 000/min.



AVERTISMENT! Diametrul maxim utilizat pentru DW609

- Freză dreaptă, canelată sau profil cu diametrul tije de maxim (8 mm), diametru maxim 36 mm, adâncime maximă 10 mm;
- Freză de mortezat cu diametrul maxim al tije de 25 mm;
- Cuțit de gravat cu diametrul maxim al tije de (8 mm): diametru maxim 40 mm și lățimea de tăiere de 4 mm.

Riscuri reziduale

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- Afectarea auzului
- Riscul de vătămări personale datorat particulelor proiectate.
- Riscul de arsuri datorate accesoriilor care devin fierbinți în timpul funcționării.
- Riscul de vătămări personale datorat utilizării prelungite.

Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)

Codul de dată (I) include anul de fabricație și este imprimat pe carcasă.

Exemplu:

2010 XX XX
Anul fabricației

Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Mașină de frezat
 - 1 Bucșă elastică (8 mm)
 - 2 Chei
 - 1 Dispozitiv de copiere
 - 1 Rolă de ghidare
 - 1 Manual de instrucțiuni
 - 1 Schemă explodată
- Verificați eventualele deteriorări ale unelei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
 - Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Descriere (fig. 1)



AVERTISMENT: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămare personală.

- a. Întrerupător de pornire/oprire
- b. Limitator de adâncime
- c. Buton de blocare plonjare
- d. Talpă
- e. Orificii de ventilare
- f. Ghidaj
- g. Bucșă elastică
- h. Bară de ghidare
- i. Dispozitiv de copiere
- j. Dispozitiv de reglare a înălțimii

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Mașina dumneavoastră de frezat a fost concepută pentru operațiuni de frezare a lemnului și materialelor din plastic.

NU utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Aceste mașini de frezat sunt unelte electrice profesionale.

NU permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați

Întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.



Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN 60745; prin urmare, nu este necesară împământarea.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

Înlocuirea ștecherului (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- *Eliminați în siguranță ștecherul vechi.*
- *Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din priză.*
- *Conectați conductorul albastru la borna neutră.*



AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherile de bună calitate. Siguranță recomandată: 13 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, utilizați un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultați specificația tehnică). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă este de 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

ASAMBLARE ȘI REGLAJE



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.

Montarea și demontarea frezei (fig. 2)

1. Țineți axul cu una dintre cheile furnizate împreună cu unealta și slăbiți bucușa elastică (m) cu cealaltă.
2. Introduceți o freză (y) și strângeți bucușa.



AVERTISMENT: Nu strângeți niciodată piulița bucușei elastice fără ca o freză să fie montată în bucușa elastică.

Înlocuirea ansamblului bucușei elastice (fig. 2, 3)

Mașina dumneavoastră de frezat este livrată cu o bucușă elastică de 8 compatibilă cu unealta. Sunt disponibile și alte două bucușe elastice de precizie care să fie compatibile cu freza utilizată. Bucușa elastică și piulița trebuie utilizate împreună.

1. Slăbiți piulița bucușei (m) complet.
2. Scoateți ansamblul bucușei elastice (n).
3. Montați un ansamblu nou și strângeți piulița bucușei.

Setarea adâncimii de tăiere (fig. 1)

1. Rotiți dispozitivul de blocare a plonjării (c) în sens invers acelor de ceasornic pentru a elibera căruciorul.
2. Setati adâncimea de tăiere dorită cu ajutorul limitatorului de adâncime (b)
3. Strângeți bine dispozitivul de blocare a plonjării (c).

Montarea ghidajului paralel opțional (fig. 4)

1. Glisați ghidajul paralel (o) peste bare (h).
2. Strângeți șuruburile de blocare (p) temporar.

Reglarea ghidajului paralel (fig. 4, 5)

1. Trasați o linie de tăiere pe material.
2. Coborâți căruciorul mașinii de frezat până când freza este în contact cu piesa de prelucrat.
3. Strângeți dispozitivul de blocare a plonjării.
4. Poziționați mașina de frezat pe linia de tăiere. Marginea exterioară de tăiere a frezei trebuie să coincidă cu linia de tăiere.
5. Glisați ghidajul paralel (o) peste piesa de prelucrat și strângeți șuruburile de blocare (p).

6. Reglați ghidajul paralel folosind dispozitivul de reglare precisă (q).
7. Strângeți bine butonul de blocare (r).

Inversarea riglelor ghidajului paralel (fig. 6)

Pentru frezarea plăcilor furnizate sau stratificate, se recomandă să montați riglele ghidajului paralel conform ilustrației.

Scoateți șuruburile (s), inversați riglele (t) și strângeți șuruburile.

Montarea și reglarea dispozitivului de copiere (fig. 7)

Dispozitivul de copiere (i) este utilizat pentru frezarea marginilor ascuțite. Montați dispozitivul de copiere (i).

DISTANȚA LATERALĂ (FIG. 7)

1. Slăbiți rozeta de fixare (u) și reglați distanța laterală cu ajutorul șurubului de reglare fină (v).
2. Strângeți rozeta de fixare (u) la loc.

ÎNĂLȚIMEA

1. Slăbiți dispozitivul de reglare a înălțimii (j) și mișcați dispozitivul de copiere (i) în sus sau în jos, după necesități.
2. Strângeți dispozitivul de reglare a înălțimii (j).

GHIDAJUL DREPT SAU ROLA DE GHIDARE (FIG. 7)

Ghidajul drept din plastic (w) se utilizează pentru evitarea copierii imperfecțiunilor din materialul de bază atunci când se utilizează dispozitivul de copiere (i).

Pentru formele concave, înlocuiți ghidajul drept a dispozitivului de copiere cu rola de ghidaj furnizată împreună cu unealta. Pentru aceasta, slăbiți șurubul (x).

Înainte de utilizare

1. Verificați ca freza să fie montată corect în bucușa elastică.
2. Setati adâncimea de tăiere.
3. Conectați extractorul de praf.
4. Asigurați-vă întotdeauna că limitatorul de plonjare este întotdeauna blocat înainte de a porni unealta.

OPERARE

Instrucțiuni de utilizare



AVERTISMENT: Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii.

Poziția corectă a mâinilor (fig. 1, 8)



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, adoptați ÎNTOTDEAUNA o poziție corectă a mâinilor, conform ilustrației.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, țineți ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Poziția corectă a mâinilor presupune poziționarea unei mâini pe mânerul lateral (f) și a celeilalte mâini pe mânerul principal (k).

Pornirea și oprirea (fig. 1)

Porniți unealta cu ajutorul întrerupătorului de pornire/oprire (a).

I = pornit

Unealta funcționează continuu.

O = oprit

Frezarea cu rulmentul cu bile sau cu freze pilot (fig. 2)

1. Scoateți dispozitivul de copiere.
2. Porniți unealta cu ajutorul întrerupătorului de pornire/oprire.
3. Mișcați unealta cu viteză constantă, menținând rulmentul cu bile sau freza pilot (y) fixată pe material.
4. Opriți unealta.

Frezarea muchiilor ascuțite (fig. 1, 7)



AVERTISMENT: Montați întotdeauna dispozitivul de copiere (i) atunci când utilizați freze fără rulmenți cu bile sau freze pilot.

1. Reglați vârful dispozitivului de copiere cu ajutorul șurubului de reglare fină (u) după necesități.
2. Instalați rola de ghidaj pe dispozitivul de copiere.
3. Porniți unealta cu ajutorul întrerupătorului de pornire/oprire (a).
4. Mișcați unealta cu viteză constantă, menținând dispozitivul de copiere fixat pe material.
5. Opriți unealta.

Frezarea muchiilor drepte (fig. 7)

Montați ghidajul drept (w) pe dispozitivul de copiere (i) conform descrierii. Procedați ca pentru muchiile ascuțite. Este, de asemenea, posibil să frezați marginile drepte utilizând doar dispozitivul de copiere.

Frezarea benzilor marginilor cu ajutorul ghidajului paralel opțional DE6913 (fig. 4, 5, 6)

Atunci când lucrați paralel cu muchia exterioară a piesei de prelucrat, se recomandă utilizarea ghidajului paralel. Montați ghidajul paralel conform descrierii de mai sus. Pentru materialele laminat delicate, inversați riglele (t) ghidajului paralel conform ilustrației.

ÎNȚREȚINEREA

Unealta dvs. DeWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea în mod regulat.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesoriile, înainte de a efectua reglaje sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.



Lubrifierea

Gresați în mod regulat coloana căruciorului.



Curățarea



AVERTISMENT: Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strânge murdăria în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată solvenți sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale unelei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cârpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vre-o parte a unelei în lichid.

Accesorii opționale



AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DeWALT, nu au fost testate pentru acest produs, folosirea unor astfel de accesorii cu această unealtă poate fi periculoasă. Pentru a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate DeWALT împreună cu acest produs

Acestea includ un ghidaj paralel DE6913.

Consultați reprezentantul dvs. pentru informații suplimentare despre accesorii corespunzătoare.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. DeWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea separată pentru acest produs.



Colectarea separată a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la

prevenirea poluării mediului înconjurător
și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

DEWALT pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor DEWALT când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul DEWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații DEWALT autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:

www.2helpU.com.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05