

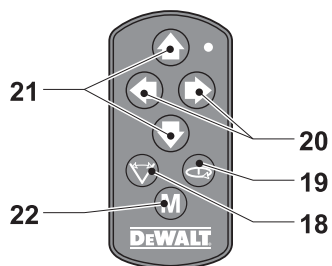
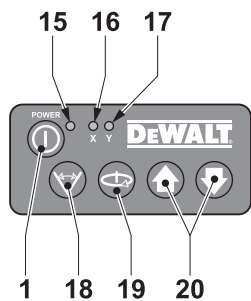


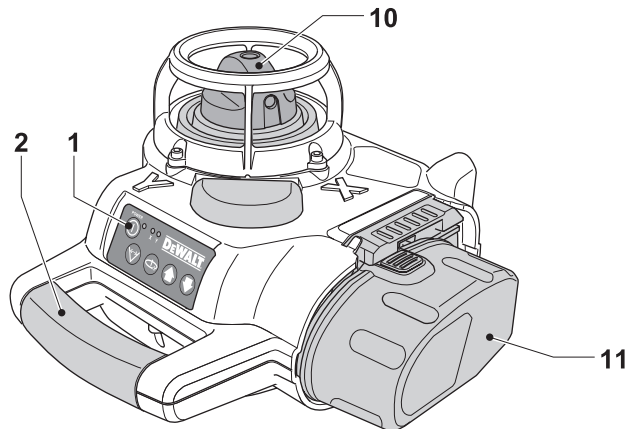


402119 - 72 RO

Traducere a instrucțiunilor originale


DW077

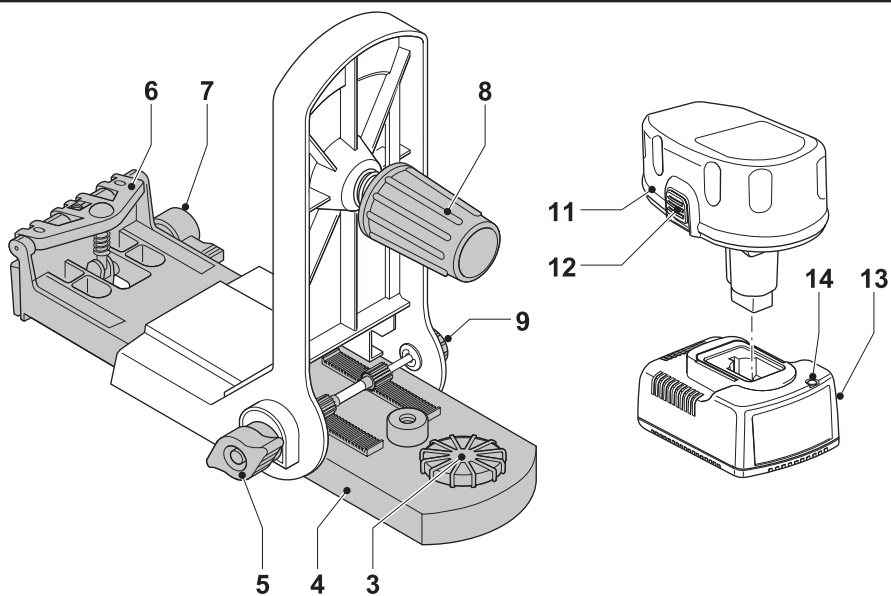



A

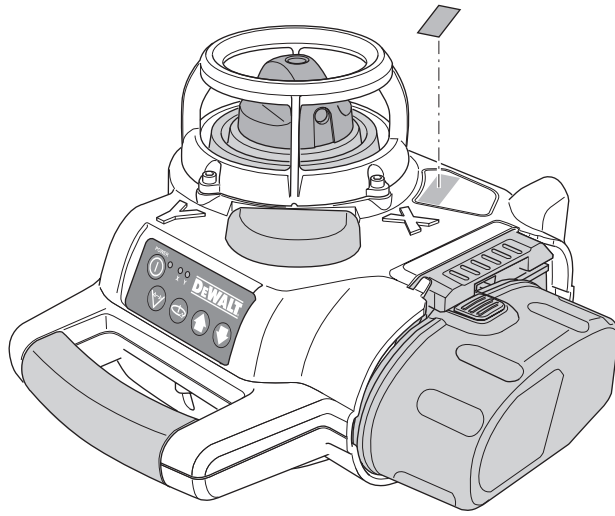


B

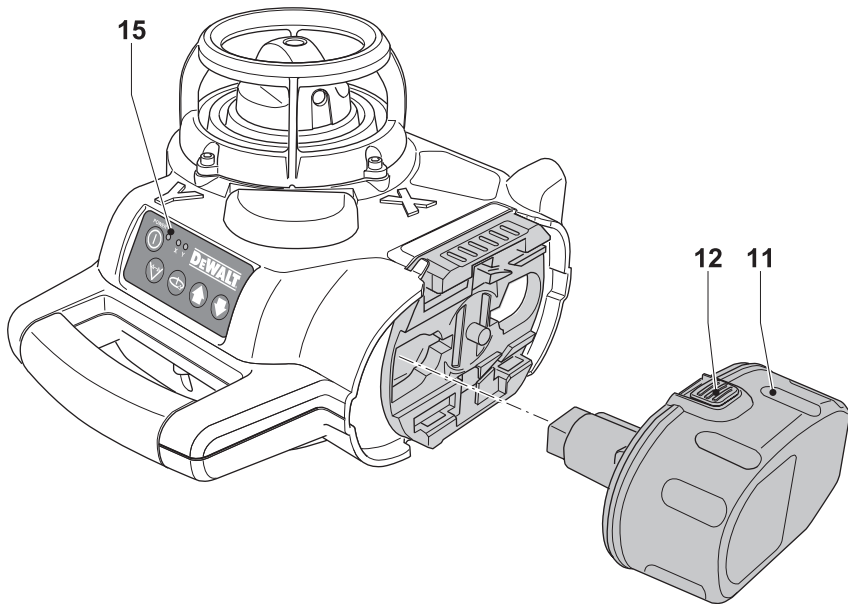



C1

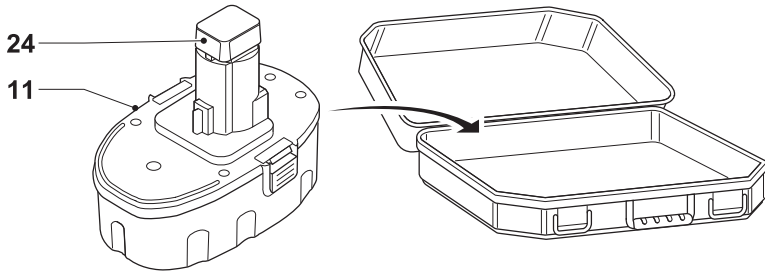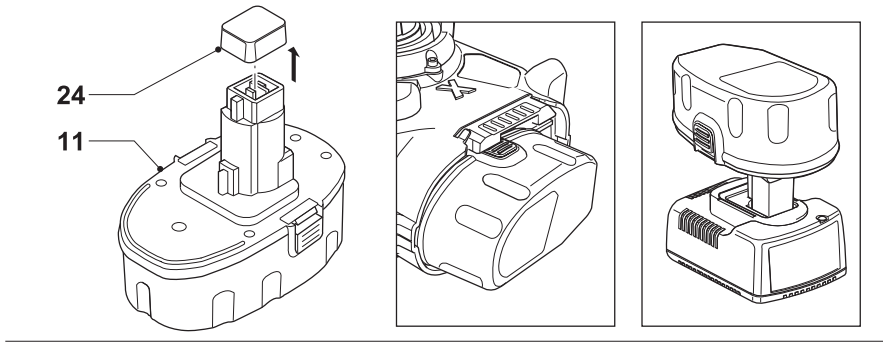


C2

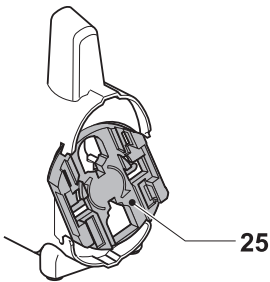



C3

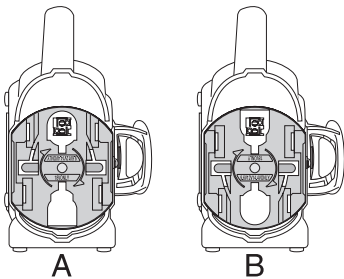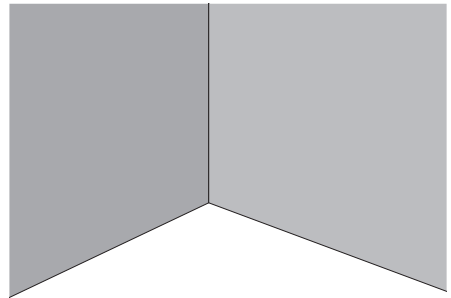



C4

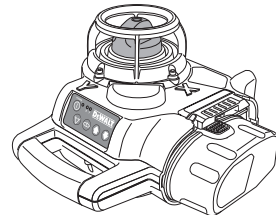

D1

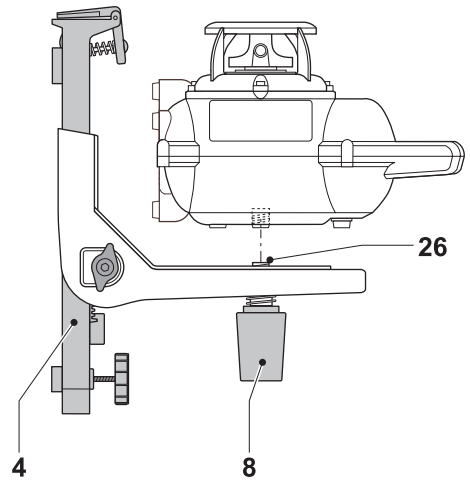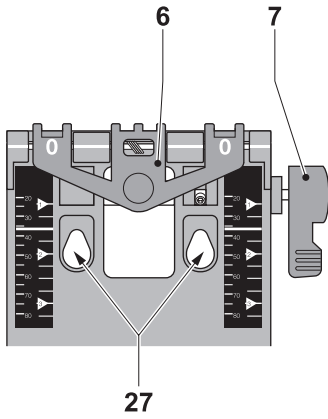


D2

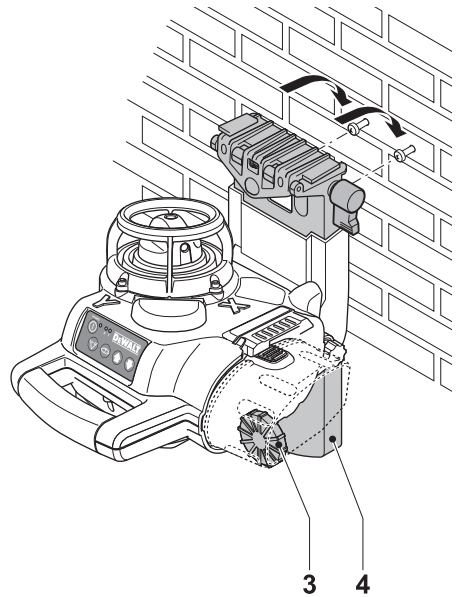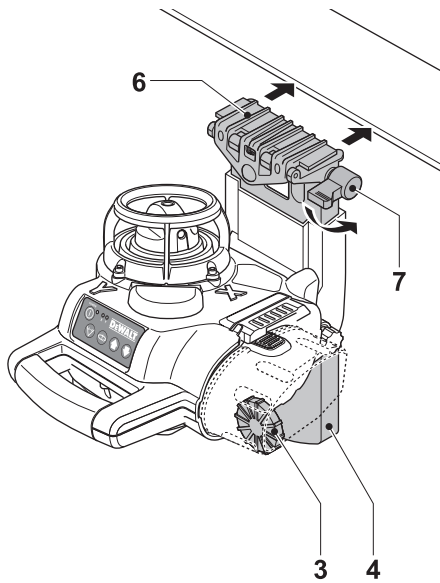


D3


D4

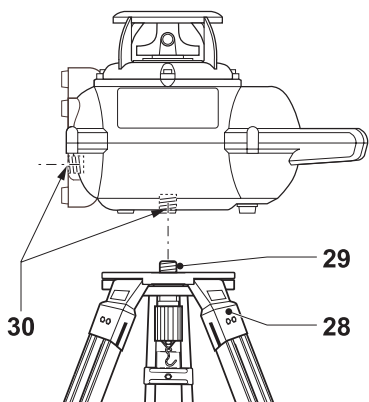


D5

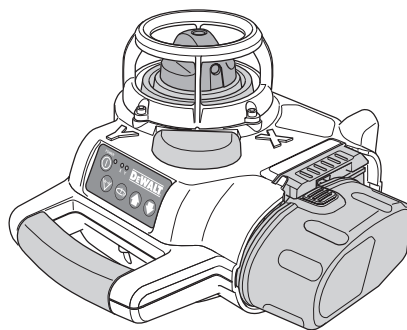


E1

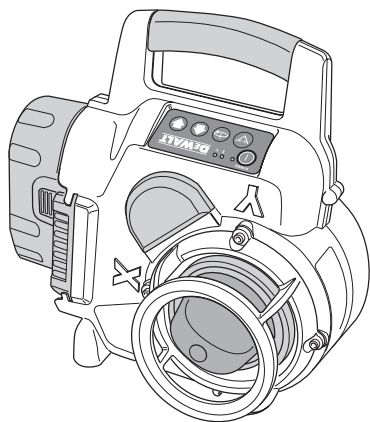


E2

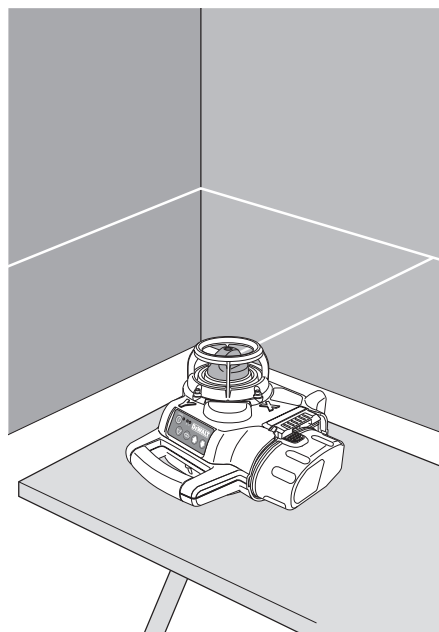


F1

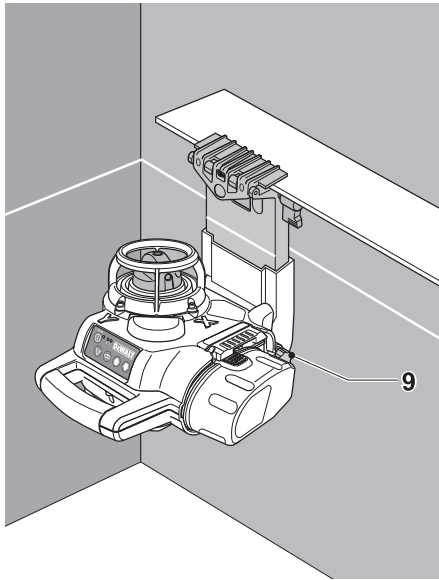


F2

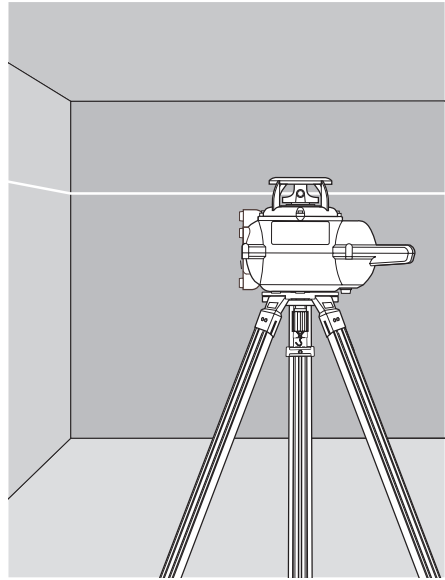



F3

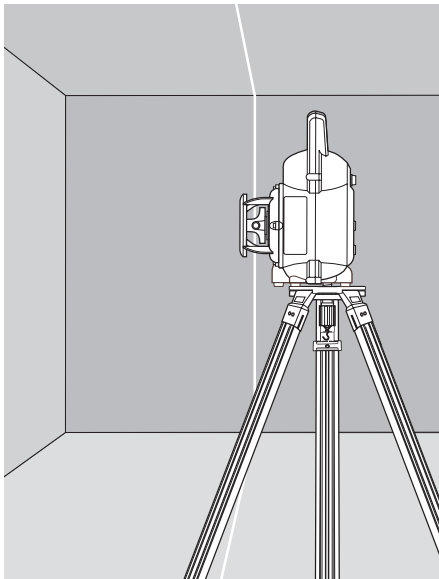



F4

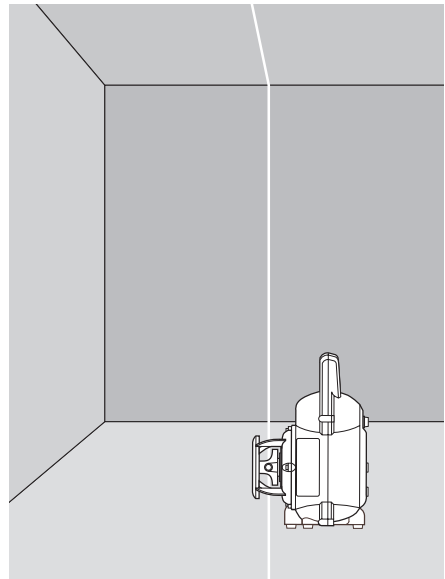


F5

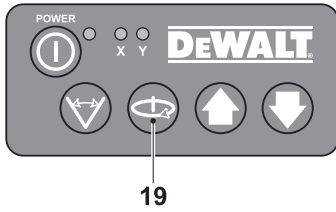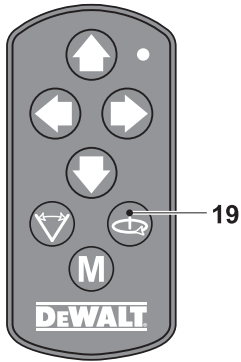



G

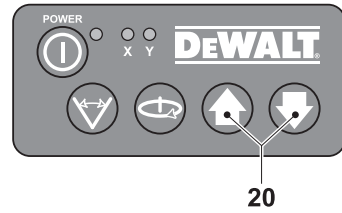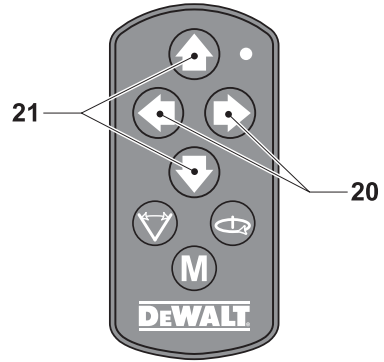



H1

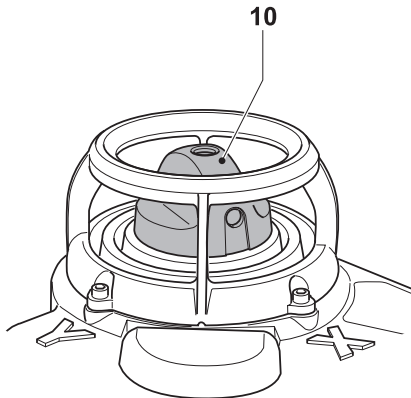



H2

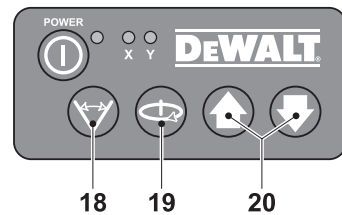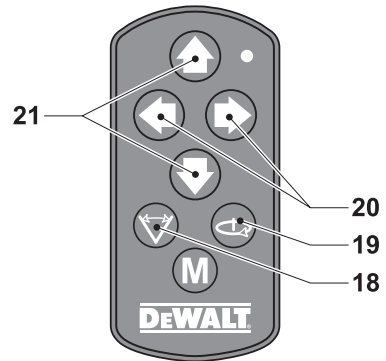


I

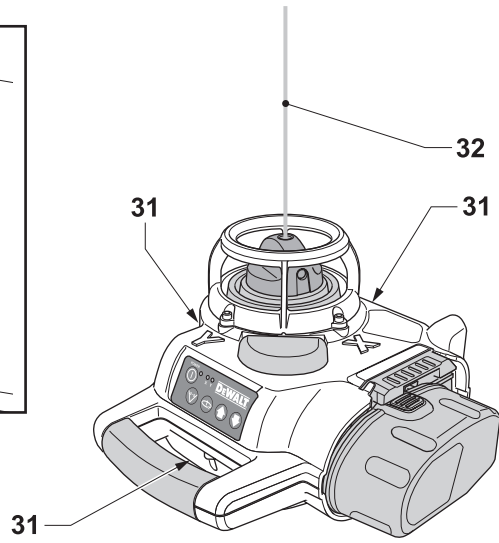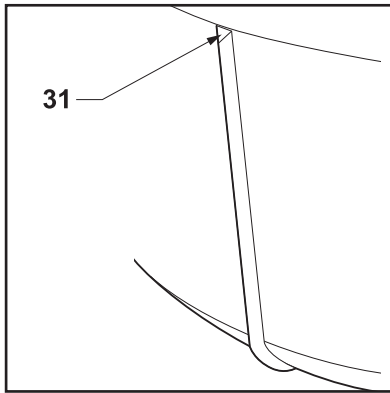


J1

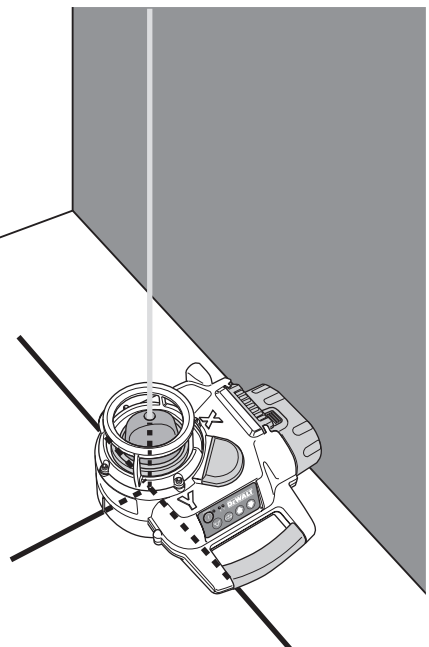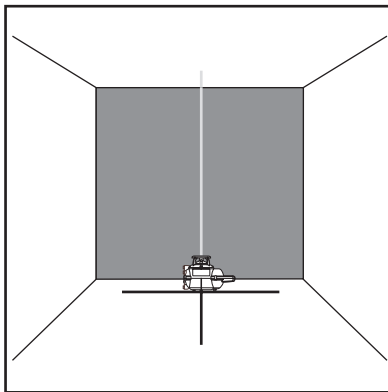


J2

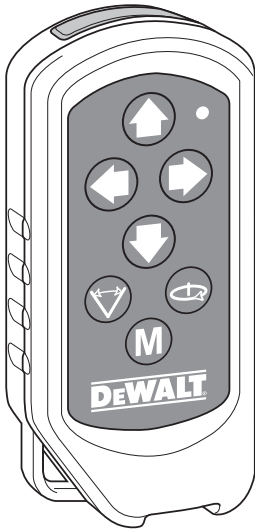


K1

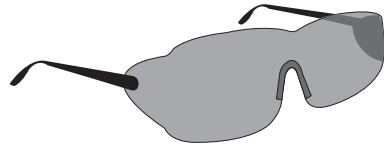


K2

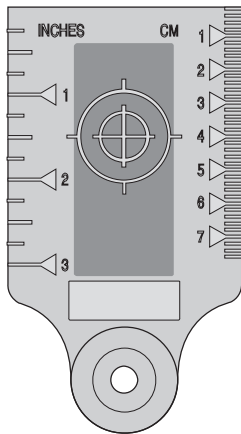


K3

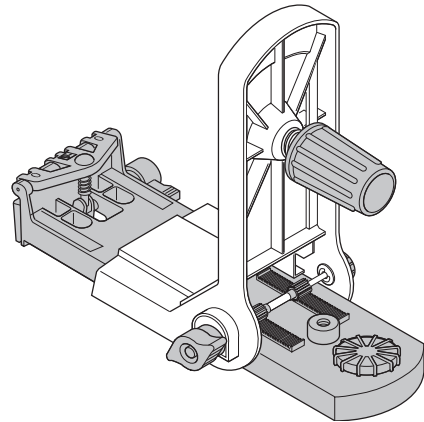

K4

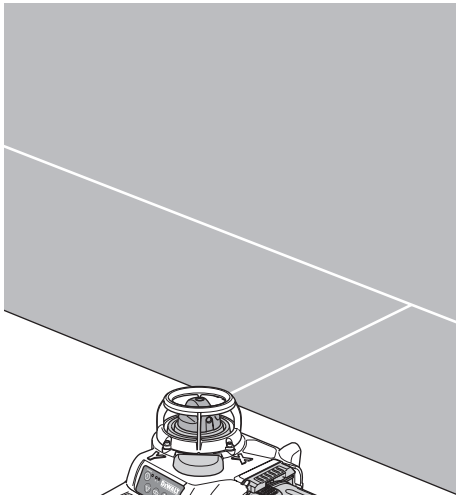

L1

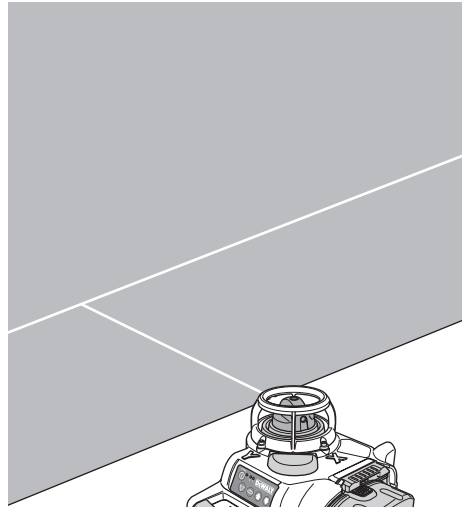

L2

LASER ROTATIV DW077

Felicitări!

Ați ales o unealtă DeWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioasă în ceea ce privește produsul fac din DeWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.

Specificații tehnice

DW077	
Tensiune	V 9,6/12/14,4/18
Viteză de rotație	min ⁻¹ 0/10/80/280/800
Clasa laserului	3R
Clasa de protecție	IP54
Precizie	mm/m +/- 0,1
Aliniament autoreglabil	° +/- 5
Temperatura de funcționare	° C -5 - +45
Filet ștecher	5/8" x 11
Greutate (fără acumulator)	kg 2,5

Acumulator	DE9095	DE9503
Tip acumulatori	NiCd	NiMH
Tensiune	V 18	18
Greutate	kg 1,1	1,1

Încărcător	DE9116
Tensiune de alimentare	V _{c.a.} 230
Timp aprox. de încărcare	min 60
Greutate	kg 0,4

Siguranțe:		
Europa	Unelte cu alimentare la 230 V	10 amperi, la rețea electrică
Regatul Unit și Irlanda	Unelte cu alimentare la 230 V	13 amperi, la prize

Următoarele simboluri sunt utilizate pe parcursul acestui manual:



Indică riscul de rănire personală, pierderea vieții sau deteriorarea uneltei în cazul în care nu se respectă instrucțiunile din acest manual.



Indică riscul de electrocutare.



Pericol de incendiu.

Declarație de conformitate CE



DW077

DeWALT declară că aceste unelte au fost proiectate în conformitate cu: 73/23/CEE, 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 & EN 61010-1.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DeWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

DW077		
L _{pa} (presiune sonoră)	dB(A)*	< 70
Valoare accelerație RMS calculată	m/s ²	< 2,5

* la urechea operatorului

Director Inginerie și Dezvoltarea Produsului
Horst Großmann

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germania

Instrucțiuni de siguranță

Atunci când utilizați unele electrice, respectați întotdeauna normele de siguranță aplicabile în țara dvs. pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare corporală.

Citiți cu atenție tot manualul înainte de a utiliza unealta. De asemenea, consultați manualul oricărei unele electrice care va fi utilizată cu această unealtă electrică. Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Generalități

- 1 **Păstrați zona de lucru curată** Zonele și bancurile de lucru dezordonate pot cauza accidente.
- 2 **Țineți cont de mediul spațiului de lucru** Nu expuneți unelele electrice la umiditate. Păstrați zona de lucru bine iluminată. Nu utilizați unelele electrice în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.
- 3 **Fiți atenți să nu vă electrocuțați** Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate (ex. conducte, radiatoare, aragazuri și frigider). Atunci când utilizați unealta în condiții extreme (de ex. umiditatea ridicată, atunci când se produce șpan metallic etc.), securitatea electrică poate fi îmbunătățită introducând un transformator de izolare sau un comutator automat la scurgeri electrice către pământ (FI).
- 4 **Țineți copiii la distanță** Nu permiteți copiilor să intre în contact cu unealta sau cu cablul prelungitor. Este necesară supravegherea persoanelor cu vârsta sub 16 ani.
- 5 **Utilizați unealta corespunzătoare** Destinația de utilizare este descrisă în acest manual de instrucțiuni. Nu forțați unelele sau atașamentele de mici dimensiuni pentru a efectua operații specifice pentru unelele pentru regim greu de lucru. Unealta va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută. Avertisment! Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu această unealtă diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare personală.
- 6 **Întrețineți unelele cu grijă** Păstrați unelele curate și în stare bună pentru performanță și siguranță sporite. Urmați instrucțiunile de întreținere și de schimbare a accesoriilor. Inspectați la intervale regulate cablurile unelei și, dacă sunt deteriorate, prevedeați repararea acestora la un agent de reparații DeWALT autorizat. Țineți toate sistemele de comandă uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare.
- 7 **Depozitați unelele atunci când nu le folosiți** Atunci când nu sunt folosite, unelele electrice trebuie să fie depozitate într-un spațiu uscat, încuiat și nu la îndemâna copiilor.

- 8 **Inspectați pentru a depista componentele deteriorate** Înainte de a utiliza unealta, verificați-o cu atenție cu privire la eventuale deteriorări pentru a vă asigura că va funcționa corect și își va îndeplini funcțiile pentru care a fost concepută. Verificați alinierea necorespunzătoare sau îndoirea componentelor mobile, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea. Dacă apărătorile sunt deteriorate, dispuneți repararea sau înlocuirea acestora sau a altor piese deteriorate, conform instrucțiunilor. Nu utilizați unealta în cazul în care întrerupătorul este defect. Înlocuiți întrerupătorul la un agent de reparații DeWALT autorizat.
- 9 **Scoateți acumulatorul** Scoateți acumulatorul când nu este utilizat și înainte de efectuarea reparațiilor și de schimbarea accesoriilor.
- 10 **Prevedeați reparația unelei de către un agent de service autorizat DeWALT** Această unealtă electrică este fabricată în conformitate cu normele de siguranță din domeniu. Pentru a evita pericolul, aparatele electrice trebuie să fie reparate doar de tehnicieni calificați.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind laserele

- Acest laser este în face parte din clasa 3R, în conformitate cu DIN EN 60825-1:2001-11 (max 5 mW, 600-680 nm). Nu înlocuiți o diodă laser cu una de tip diferit. În cazul în care laserul este deteriorat, prevedeați repararea acestuia de către un agent de reparații autorizat.
- Doar persoanelor calificate și instruite le este permis să monteze, regleze și opereze echipamentul laserului. Zonele în care sunt folosite laserele din clasa 3R trebuie să fie marcate cu un semn de avertizare corespunzător.
- Nu utilizați laserul în scopuri diferite de proiecția liniilor laser.
 - Înainte de prima utilizare, verificați ca avertismentele de siguranță de pe etichetă să fi fost redactate în limba dvs. Nu utilizați unealta dacă avertismentele nu sunt în limba dvs.!
 - Nu îndepărtați etichetele de avertizare de pe unealtă.
 - Nu permiteți copiilor să intre în contact cu laserul.
- Întrucât fasciculul unui laser din clasa 3R asigură un grad ridicat de vizibilitate pe distanțe lungi, există riscul potențial de deteriorare a ochilor în raza de acțiune a laserului.
- Nu priviți niciodată direct în laser sau neintenționat.
 - Nu îndreptați niciodată fasciculul laser spre ochii altor persoane.
 - Nu utilizați unele optice pentru a vizualiza fasciculul laser, cu excepția cazului în care acest lucru a fost aprobat în mod specific de o persoană responsabilă de utilizarea laserului.

ROMÂNĂ

- Instalați întotdeauna unealta într-o poziție în care fasciculul laser nu poate trece la nivelul ochilor persoanelor.
Acordați atenție deosebită la scări și suprafețe reflectante.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru acumulatori



Pericol de incendiu! Evitați scurtcircuitarea contactelor unui acumulator demontat. Nu depozitați sau transportați acumulatorul fără capacul montat pe contacte.

- Lichidul acumulatorului, o soluție de 25-30% de hidroxid de potasiu, poate fi dăunător. În cazul contactului cu pielea, clătiți imediat cu apă. Neutralizați cu un acid blând, precum sucul de lămâie sau oțetul. În cazul contactului cu ochii, clătiți din abundență cu apă curată timp de cel puțin 10 minute. Consultați un medic.
- Nu încercați niciodată să deschideți acumulatorul sub niciun motiv.

Etichetele de pe încărcător și de pe acumulator

Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual, etichetele de pe încărcător și de pe acumulator pot indica următoarele pictograme:



Acumulatorul se încarcă



Acumulator încărcat



Acumulator defect



Nu puneți în contact cu obiecte conductibile



Nu încărcați acumulatori deteriorați



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare



Utilizați doar acumulatori DeWALT, alții ar putea exploda, provocând vătămare personală și deteriorări



Nu expuneți la apă



Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor defecte



Încărcați numai în condiții de temperatură de la 4 °C la 40 °C



Eliminați acumulatorul în mod responsabil cu privire la mediul înconjurător



Nu incinerati acumulatorii

Etichetele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare



Avertisment privind laserul

3R

Laser clasa 3R



Nu priviți în fasciculul laser.



Clasa de protecție: IP54

Conținutul ambalajului

Pachetul conține:

- 1 Laser rotativ
 - 1 Suport de perete
 - 1 Telecomandă
 - 1 Card țintă
 - 1 Ochelari
 - 1 Cutie pentru depozitare și transport
 - 1 Încărcător (DW077K/DW077KH)
 - 1 Acumulator (DW077K/DW077KH)
 - 1 Manual de instrucțiuni
- Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Descriere (fig. A)

Laserul rotativ DW077 a fost conceput pentru a proiecta linii laser ce sunt de ajutor în cazul aplicațiilor profesionale.

Unealta poate fi utilizată atât în interior cât și în aer liber pentru alinierea pe orizontală (nivelă) și pe verticală (fir cu plumb).

Unealta poate produce, de asemenea, un punct laser fix care poate fi direcționat manual pentru stabilirea sau mutarea unui semn. Domeniul de aplicații variază de la montare de tavane false și dispunere pereți până la nivelarea fundației și construirea de terasamente.

Unealta este compatibilă cu acumulatori DEWALT de 9,6, 12, 14,4 și 18 V.

- 1 Comutator de pornire/oprire
- 2 Mâner de transport
- 3 Buton de aducere la nivel
- 4 Suport de perete
- 5 Buton de blocare pinion de angrenaj cu cremalieră
- 6 Clemă suport de perete
- 7 Blocare clemă suport de perete
- 8 Buton de reglare
- 9 Roată pinion de angrenaj cu cremalieră
- 10 Cap laser rotativ
- 11 Acumulator

Încărcător

Încărcătorul dvs. DE9116 este compatibil cu acumulatori DEWALT NiCd și NiMH, cu o gamă cuprinsă între 7,2 V și 18 V.

- 11 Acumulator
- 12 Butoane de detașare
- 13 Încărcător
- 14 Indicator de încărcare (roșu)

Afișajul

- 15 Indicator de alimentare
- 16 Indicator de aducere la nivel (axa X)
- 17 Indicator de aducere la nivel (axa Y)
- 18 Tasta de activare a modului de scanare
- 19 Tasta de setare a vitezei de rotație
- 20 Taste de reglare stânga/dreapta

Telecomandă

- 18 Tasta de activare a modului de scanare
- 19 Tasta de setare a vitezei de rotație
- 20 Taste de reglare stânga/dreapta
- 21 Taste de reglare sus/jos
- 22 Tasta de reglare manuală

Siguranța electrică


Motorul electric a fost conceput pentru diferite tensiuni (vezi specificațiile tehnice). Verificați întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. De asemenea, asigurați-vă că tensiunea încărcătorului dvs. corespunde cu cea a sursei de alimentare.



Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN 60335.

Înlocuirea prizei de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

- Dacă este necesară înlocuirea prizei de alimentare și dacă aveți competența necesară pentru acest lucru, procedați conform instrucțiunilor de mai jos. Dacă aveți dubii, contactați un agent de service autorizat DEWALT sau un electrician calificat.
- Deconectați ștecherul de la rețea.
- Separați ștecherul și eliminați-l ca deșeu, în siguranță; un ștecher cu conductori din cupru neacoperiți este periculos, dacă este conectat la o priză sub tensiune.
- Montați doar ștechere aprobate de 13 amperi BS1363A, echipate cu siguranța cu capacitate nominală corectă (1).
- Firele cablurilor ștecherelor de calitate sunt marcate la punctele de conexiune cu culori sau o literă. Atașați cablurile la punctele corespunzătoare de la ștecher (vezi mai jos). Maro este pentru fază (L) (2) și albastru este pentru nul (N) (11).
- Înainte de înlocuirea capacului superior al prizei de alimentare, asigurați-vă că opritorul cablului (3) ține cu fermitate învelișul exterior al cablului și că cele două cabluri sunt fixate corect la șuruburile terminalului.

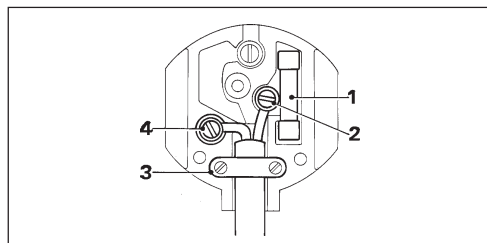

Nu utilizați niciodată o priză de curent pentru lumină.

Nu conectați niciodată faza (L) sau nulul (N) la borna de împământare marcată cu E sau \perp .

Utilizarea unui cablu prelungitor

Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut necesar. Utilizați un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultați Specificațiile tehnice).

Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă este de 30 m.

Despachetarea

Montarea etichetei de avertizare (fig. B)

Avertizările de siguranță de pe eticheta amplasată pe unealtă trebuie să fie redactate în limba utilizatorului.

În acest scop, a fost furnizată împreună cu unealta o pagină separată de etichete autocolante.

- Verificați ca avertizările de siguranță de pe etichetă să fi fost redactate în limba dvs.

Avertizările ar trebui să fie următoarele:

RADIAȚIE LASER
NU PRIVIȚI ÎN FASCICULUL LASER
PRODUS LASER CLASA 3R

- În cazul în care avertizările sunt într-o limbă străină, procedați în felul următor:
 - Dezlipiți de pe coală eticheta necesară.
 - Poziționați cu atenție eticheta peste cea în limba străină.
 - Apăsați pe etichetă.

Asamblare și reglaj



- Înainte de asamblare și reglare, scoateți întotdeauna acumulatorul.
- Opriti întotdeauna unealta înainte de a introduce sau de a scoate acumulatorul.



Utilizați numai acumulatori și încărcătoare DeWALT.

Acumulatorul (fig. A & C1 - C4)

Încărcarea acumulatorului (fig. A)

La încărcarea acumulatorului pentru prima dată sau după o perioadă prelungită de depozitare, acesta va accepta o încărcare de numai 80%. După câteva cicluri de încărcare și descărcare, acumulatorul va ajunge la capacitatea maximă.

Verificați întotdeauna sursa de alimentare înainte de încărcarea acumulatorului. Dacă sursa de alimentare funcționează, însă acumulatorul nu se încarcă, apăsați la ajutorul unui agent de reparații autorizat DeWALT. În timpul

încărcării, încărcătorul și acumulatorul pot deveni calde la atingere.

Acest lucru este normal și nu indică existența vreunei probleme.



Nu încărcați acumulatorul în condiții de temperatură ambientală sub 4 °C sau peste 40 °C.

Temperatura de încărcare recomandată: aprox. 24 °C.

- Pentru încărcarea acumulatorului (11), introduceți-l în încărcător (13), așa cum se arată, și conectați-l. Asigurați-vă că acumulatorul este așezat corect în încărcător. Indicatorul de încărcare roșu (14) se va aprinde intermitent. După aproximativ 1 oră, aprinderea devine constantă. Acumulatorul este acum încărcat și încărcătorul comută automat la modul de egalizare. După aproximativ 4 ore, va comuta la modul de întreținere a încărcării. Acumulatorul poate fi oricând îndepărtat sau lăsat pe perioade nedeterminate în încărcătorul conectat.
- Indicatorul de încărcare roșu clipește rapid pentru a indica o problemă de încărcare. Reintroduceți acumulatorul sau încercați unul nou. Dacă noul acumulator nu se încarcă, dispuneți testarea încărcătorului la un agent de reparații autorizat DeWALT.
- Atunci când acumulatorul se conectează la surse de alimentare, cum ar fi generatoare sau surse care convertesc CC în CA, indicatorul de încărcare roșu poate clipi de două ori, se deconectează și repetă secvența. Acest lucru indică o problemă temporară la sursa de alimentare. Încărcătorul va comuta automat la operația normală.

Montarea și demontarea acumulatorului (fig. C1)

- Introduceți acumulatorul (11) în unealtă, până când se fixează în poziție.
- Pentru a scoate acumulatorul din unealtă, apăsați ambele butoane de eliberare (12) și trageți ferm acumulatorul din unealtă.

Capacul acumulatorului (fig. C2)

Un capac de protecție este furnizat pentru a acoperi elementele de contact ale unui acumulator detașat. Fără capacul de protecție montat în poziție, obiectele metalice libere ar putea scurtcircuita contactele, provocând un pericol de incendiu și deteriorând acumulatorul.

- Scoateți capacul de protecție (11) înainte de a plasa acumulatorul (24) în încărcător sau în unealtă.
- Plasați capacul de protecție peste contacte imediat după scoaterea acumulatorului din încărcător sau din unealtă.



Asigurați-vă că este instalat capacul de protecție înainte de a depozita sau de a transporta un acumulator detașat.

Mod de echilibrare



Modul de echilibrare facilitează menținerea capacității optime a acumulatorului. Prin urmare, se recomandă utilizarea modului de echilibrare săptămânal sau la fiecare 10 cicluri de încărcare/descărcare.

- Încărcați acumulatorul conform instrucțiunilor de mai sus.
- Dacă indicatorul de încărcare se oprește din clipit, lăsați acumulatorul în încărcător aproximativ 4 ore.

Decalajul de întârziere acumulator fierbinte

Atunci când încărcătorul detectează prezența unui acumulator fierbinte, acesta pornește automat un decalaj pentru acumulatorul fierbinte, suspendând încărcarea până când acumulatorul se răcește. După ce acumulatorul s-a răcit, încărcătorul comută automat în modul de încărcare. Această funcție asigură o durată maximă de viață a acumulatorului. Indicatorul roșu (14) clipește lung, apoi scurt, în modul de decalaj de întârziere acumulator fierbinte.

Indicator pentru acumulator descărcat (fig. C1)

Această unealtă a fost prevăzută cu un indicator de baterie consumată (15), amplasat pe panoul de comandă. Indicatorul de baterie consumată este aprins atunci când unealta este pornită.

Acesta va lumina intermitent pentru a indica faptul că acumulatorul trebuie să fie reîncărcat și unealta se va opri în mod automat.

- Opriiți unealta și scoateți acumulatorul (11) pentru a-l încărca de îndată ce indicatorul luminează intermitent.



Unealta rămâne nefuncțională atâta timp cât la aceasta este atașat un acumulator descărcat.

Tipul acumulatorului (fig. C3 și C4)

Unealta este potrivită pentru acumulatori cu tensiuni diferite.

- Pentru a monta acumulator de 18 volți, rotiți placa adaptoare (25) în poziția A.
- Pentru a monta acumulator de 9,6, 12 sau 14,4 volți, rotiți placa adaptoare (25) în poziția B.

Consultați tabelul de pe spate cu privire la o selecție de acumulatori potriviți.

Amplasarea uneltei (fig. D1 - D5)

Unealta permite o serie de amplasări ce o fac utilă pentru diverse aplicații.

Pregătirea podelei (fig. D1)

- Poziționați unealta pe o suprafață relativ netedă și orizontală.
- Reglați unealta pentru o aplicație pe orizontală sau pe verticală.

Amplasarea pe perete (Fig. D2 - D4)

Unealta a fost prevăzută cu un suport de perete (11) pentru montarea pe profilul peretelui pentru a facilita montarea pe plafon și alte proiecte de specialitate pentru asigurarea orizontalității (fig. D2).

- Montați unealta pe perete, prin introducerea știftului filetat (23) în unul dintre receptaculele din unealtă și prin strângerea butonului (15).
- Așezați unealta pe o parte, cu clema suportului de perete (13) în poziție pentru atașarea pe profilul peretelui (fig. D3).
- Având suportul de perete (11) cu fața spre perete, rotiți închizătoarea de prindere a suportului de perete (14) în sens orar, pentru a deschide ghearele clemei.
- Poziționați ghearele clemei în jurul profilului de perete și închizătoarea de prindere a suportului de perete (14) în sens anti-orar, pentru a închide ghearele de prindere pe profil.
- Asigurați-vă că închizătoarea de prindere a suportului de perete (14) este blocată în siguranță.



Înainte de montarea uneltei pe un suport de perete, asigurați-vă că profilul este fixat corespunzător pe perete.

- În mod alternativ, unealta poate fi agățată pe perete, prin intermediul găurilor de montare (27), în suportul de perete (fig. D2).
 - Țineți unealta în poziția dorită pe perete și marcați poziționarea celor două găuri de montare pe perete (fig. D4).
 - Găuriți o gaură la fiecare dintre locațiile marcate (necesar: \varnothing 6 mm, aprox. 35 mm adâncime).
 - Introduceți un diblu adecvat în fiecare gaură.
 - Rotiți un șurub în fiecare dintre dibluri (necesar: 6 x 50 mm).
 - Securizați unealta pe șuruburi.
- Reglați butonul de aducere la nivel (3) pentru stabilizarea uneltei, dacă este necesar.
- Reglați unealta pentru o aplicație pe orizontală.

Pregătirea trepiedului (fig. D5)

Unealta a fost dotată cu un receptacul pentru trepied, pentru montarea trepiedului DE0735/DE0736 (opțional) sau a oricărui alt trepied, cu dimensiunile necesare, menționate în specificațiile tehnice.

- Așezați trepiedul (28) pe o suprafață relativ netedă și orizontală.
- Montați unealta pe trepied rotind știftul filetat (29) în receptaculul (30) de la bază.
- Reglați unealta pentru o aplicație pe orizontală sau pe verticală.

Reglarea uneltei (fig. A, E1 și E2)

Unealta poate fi reglată atât pentru aplicațiile pe orizontală (fig. E1), cât și pentru cele pe verticală (fig. E2).

Caracteristică de autoreglare (fig. A)

- Pentru a iniția procedura de orizontalitate, porniți unealta. Procedura de aducere la nivel este indicată prin iluminarea intermitentă a indicatorilor de aducere la nivel (16 și 17) și prin fasciculul laser. După alinierea uneltei, indicatorii de aducere la nivel și fasciculul laser nu vor mai ilumina intermitent și vor rămâne aprinși.
- Indicatorii de aducere la nivel și fasciculul laser iluminează intermitent de trei ori, pentru a indica că unealta a fost setată la o înclinație care este în afara aliniamentului autoreglabil de 5°. Opriiți unealta, reglați din nou amplasarea uneltei înăuntrul aliniamentului autoreglabil și porniți din nou unealta.

Aliniere (fig. E1)

- Amplasați unealta în poziția dorită, după cum se arată.
- Porniți unealta pentru a iniția procedura de aducere la nivel.

Reglarea pe verticală (fig. E2)

- Amplasați unealta în poziția dorită, după cum se arată.
 - Porniți unealta pentru a iniția procedura de aducere la nivel.
- Întrucât procedura de aducere la nivel pentru aplicații pe verticală necesită doar reglarea axei Y, va fi funcțional doar indicatorul corespunzător de aducere la nivel (17).

Reglarea manuală a poziției orizontale (fig. A)

Unealta poate fi reglată manual prin intermediul telecomenzii. Modul de reglare manuală este utilizat în special în aplicații cu unghiul de înclinare atât în axa X, cât și în axa Y.

- Pentru activarea modului de reglare manuală, apăsați tasta (22). Indicatorii de aducere la nivel (16 și 17) se sting.
- Utilizați tastele (20) pentru a regla unealta pe axa X.
- Utilizați tastele (21) pentru a regla unealta pe axa Y.
- Pentru întreruperea modului de reglare manuală, apăsați din nou tasta (22).



După întreruperea modului manual de aducere la nivel, caracteristica de autoreglare se activează automat și realiniază unealta. Reglajele manuale se vor pierde imediat!

Alinierea liniei laser (fig. A și F1 - F5)

Alinierea laserului

- Dacă unealta este pornită și capul laserului se rotește, aliniați linia laser cu marcajul poziției.
- Dacă este necesară reglarea, procedați după cum urmează:

Amplasarea uneltei pe podea (fig. F1):

- Unealta poate fi amplasată pe orice obiect rezistent, pentru obținerea înălțimii dorite.

Amplasarea uneltei pe perete (fig. F2):

- Slăbiți butonul de blocare (12) și reglați roata pinionului de angrenaj cu cremalieră (9) pentru setarea uneltei în poziția corectă. Strângeți butonul de blocare (12).

Amplasarea uneltei pe trepid (fig. F3):

- Reglați trepidul pentru setarea uneltei la înălțimea dorită.

Alinierea pe verticală (fig. A, F4 și F5)

- Dacă unealta este pornită și capul laserului se rotește, aliniați linia laser cu marcajul poziției.
- Dacă este necesară reglarea, procedați după cum urmează:
- Utilizați tastele (20) pentru a deplasa capul laserului, până când linia laser se aliniază cu marcajul poziției (fig. A).

Alinierea pe orizontală (fig. A)

Dacă aplicația necesită alinierea liniei laser la un unghi de înclinare, procesați după cum urmează:

- Dacă unealta este pornită și capul laser se rotește, activați modul manual de aducere la nivel.
- Aliniați linia laser cu înclinația:
 - Utilizați tastele (20) pentru a regla unealta pe axa X.
 - Utilizați tastele (21) pentru a regla unealta pe axa Y.

Instrucțiuni de utilizare



- Marcați întotdeauna centrul liniei sau punctul laser.
- Marcați întotdeauna centrul liniei sau punctului laser.
- Pentru a mări distanța de lucru și precizia, poziționați unealta în mijlocul zonei dvs. de lucru.
- Schimbările extreme de temperatură determină deplasarea componentelor interne ceea ce poate afecta acuratețea uneltei. Verificați cu regularitate acuratețea în timpul utilizării uneltei în astfel de circumstanțe.
- Deși unealta corectează în mod automat erorile minore de aliniere, atunci când este zdruncinată, este posibil să fie necesară o nouă reglare a echilibrului sau o nouă amplasare.
- Dacă unealta a fost scăpată sau dacă v-ați împiedicat de aceasta, dispuneți calibrarea capului laser de către un agent de reparații calificat.
- Pentru propriul dvs. confort, utilizați întotdeauna telecomanda pentru operarea uneltei. Telecomanda vă permite nu doar operarea de la distanță a uneltei, ci și operarea fără atingerea uneltei, prin urmare reducerea riscului de afectare a echilibrului și setărilor uneltei.

Înainte de utilizare:

- Efectuați verificările de calibrare în teren, pentru a confirma gradul de acuratețe.
- Asigurați-vă că unealta a fost amplasată bine.

Pornirea și oprirea (fig. A)

- Pentru a porni unealta, apăsați întrerupătorul de pornire/oprire (1).
- Pentru a opri unealta, apăsați din nou întrerupătorul de pornire/oprire (1).

Setarea turației (fig. G)

Capul laser poate fi setat la diferite setări de turație, determinând astfel calitatea liniei.

- Apăsați tasta (19). Turația va comuta de la „rapid” la „mediu”, „lent”, „intermitent” și „staționar” la fiecare atingere a tastei.
- Pentru o linie luminoasă, setați capul laserul la o turație lentă.
- Pentru o linie continuă, setați capul laserul la o turație rapidă.

Rotirea capului laser (fig. H1 și H2)

În poziția staționară, capul laser se poate deplasa atât la stânga, cât și la dreapta.

Aplicații pe orizontală:

- Utilizați tastele (20) pentru deplasarea capului laser în direcția dorită.

Aplicații pe verticală:

- Utilizați tastele (21) pentru deplasarea capului laser în direcția dorită.

Rotirea manuală a capului laser (fig. H2)

Capul laser poate fi, de asemenea, rotit manual.

- Rotiți capul laser (10) în poziția dorită.



Nu încercați să mișcați capul laser în timp ce acesta se rotește la o turație presetată.

Modul de scanare (fig. I)

Capul laser poate fi setat la diferite setări de viteză, în timp ce se deplasează înapoi și înainte, prin urmare proiectarea unei linii de scanare a laserului.

- Apăsați tasta (18) pentru activarea modului de scanare. Turația de scanare începe la o viteză „rapidă”.
- Pentru setarea vitezei de scanare, apăsați tasta (19). Viteza de scanare va comuta de la „intermitent” la „lent”, „mediu” și „rapid” la fiecare atingere a tastei.
- Aplicații pe orizontală:
 - Utilizați tastele (20) pentru deplasarea zonei de scanare în direcția dorită.
 - Utilizați tastele (21) pentru a regla zona de scanare.

- Aplicații pe verticală:
 - Utilizați tastele (21) pentru deplasarea zonei de scanare în direcția dorită.
- Apăsați tasta (18) pentru întreruperea modului de scanare.

Caracteristica de transfer pe verticală (fig. J1 și J2)

Nervurile de aliniere (31) facilitează localizarea poziției fasciculului laser de sus (32) peste un marcaj de poziție pe podea.

- Marcați pe podea o linie proiectată în cruce.
- Amplasați unealta peste centrul liniei proiectate în cruce, aliniind nervurile cu marcajele de pe podea.
- Transferați centrul liniei proiectate în cruce utilizând fasciculul laser de sus.

Rețineți: Această caracteristică este potrivită doar pentru suprafețe plane și poate fi utilizată ca mijloc auxiliar de transfer brut al poziției. Pentru un transfer cu o precizie mai mare, vă recomandăm să utilizați un ac indicator de laser DeWALT dedicat.

Alertă referitoare la lipsa alinierii

Alerta referitoare la lipsa alinierii se activează automat 8 secunde după finalizarea procedurii de aducere la nivel.

După activarea alertei referitoare la lipsa alinierii, unealta își monitorizează în mod continuu alinierea.

În funcție de nivelul înregistrat de deviere, unealta va reacționa la erorile de aliniere, după cum urmează:

- Devieri < 2 mm peste 10 m: o eroare de aliniere se corectează automat, fără notificare.
- Devieri 2 - 20 mm peste 10 m: o eroare de aliniere se corectează automat. Capul laser se oprește temporar din rotire și fasciculul laser începe să clipească pentru a indica faptul că unealta se realiniază.
- Devieri > 20 mm peste 10 m: o eroare de aliniere conduce la întreruperea operării uneltei. Capul laser se oprește din rotire și fasciculul laser se stinge. Se produce un semnal sonor rapid, simultan, indicatorul pornit/oprit iluminează intermitent. Pentru continuarea operării:

- Opriți unealta. Verificați echilibrul și setările și, dacă este necesar, resetați înainte de repornirea uneltei.

Mijloace auxiliare pentru unealtă (fig. K1 și K4)

Au fost furnizate câteva mijloace auxiliare care pot fi utile pentru operarea uneltei.

Telecomandă (fig. K1)

Telecomanda permite o intervenție manuală asupra caracteristicii de autoreglare, atunci când este necesară reglarea pantei. Unghiul maxim de înclinare corespunde aliniamentului autoreglabil al uneltei.

Telecomanda vă permite și activarea liniei laser și comandarea capului laser de la distanță, pe o rază de până la 30 m.

Ochelarii pentru îmbunătățirea vizibilității liniei laser (Fig K2)

Ochelarii cu lentile roșii îmbunătățesc vizibilitatea fasciculului laser în condiții de lumină puternică sau pentru distanțele lungi. Lentilele elimină lumina ambientală și intensifică punctul sau linia proiectată, oferind cele mai bune rezultate în spații interioare. Ochelarii nu împiedică fasciculul laser din a pătrunde în ochii dvs.



Nu priviți niciodată direct în fasciculul laser cu acești ochelari.

DE0730 Cardul țintă (fig. K3)

Cardul țintă localizează și marchează fasciculul laser în timp ce fasciculul traversează cardul, îmbunătățind astfel vizibilitatea liniei proiectate. Fasciculul laser traversează suprafața roșie din plastic și este reflectat de partea posterioară reflectorizantă a cardului. Cardul este marcat cu scale imperiale și metrice și are magneti pe partea superioară pentru a-l menține pe profilul de pe plafon sau pe stâlpii din oțel.

Montarea pe perete (fig. K4)

Suportul de perete poate fi utilizat și ca bază, pentru a oferi unei unități un grad suplimentar de stabilitate.

Accesorii opționale

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

Acestea sunt:

- DE0772 Detector laser digital
- DE0734 Miră
- DE0735 Trepied
- DE0736 Trepied

Acumulatori

Tensiune	NiCd	NiMH
9,6	DE9061	DE9036
12	DE9071/DE9075	DE9037
14,4	DE9091/DE9092	DE9038
18	DE9095/DE9096	DE9039

Întreținerea

Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.

Verificarea calibrării la fața locului (fig. F5, L1 și L2)

Verificarea calibrării la fața locului trebuie efectuată în siguranță și cu precizie pentru a face o diagnosticare corectă.

Ori de câte ori se înregistrează o eroare, prevedeați repararea unelei de către un agent de reparații calificat.



Dispuneți întotdeauna calibrarea capului laser de către un agent de reparații calificat.

Verificări pe orizontală (fig. L1 și L2)

Următoarele verificări se efectuează pentru a controla calibrarea capului laser cu privire la alinierea pe orizontală.

- Amplasați unealta într-o zonă situată la aproximativ 15 m față de o suprafață verticală.
- Cu unealta fixată pe un trepied, reglați unealta pentru o aplicație pe orizontală.

Pentru a efectua o verificare pe orizontală a axei X (fig. L1):

- Poziționați unealta astfel încât axa X să fie paralelă cu suprafața verticală.
- Porniți unealta și rotiți capul până când punctul laser apare pe suprafața verticală.
- Marcați centrul fasciculului laser.
- Opritiți unealta și rotiți-o la 180°, astfel încât axa X să fie invers paralelă cu suprafața verticală.
- Porniți unealta, rotiți capul și marcați din nou centrul punctului laser pe suprafață. Opritiți unealta.
- Măsurați diferența dintre marcaje.
- În cazul în care diferența dintre marcaje este mai mică sau egală cu 3,2 mm, capul laser este calibrat corespunzător.
- În cazul în care diferența dintre marcaje este mai mare de 3,2 mm, capul laser trebuie calibrat.

Pentru a efectua o verificare pe orizontală a axei Y (fig. L2):

- Poziționați unealta astfel încât axa Y să fie paralelă cu suprafața verticală.
- Respectând aceeași procedură descrisă mai sus, marcați centrul punctului laser pe suprafață, menținând unealta în această poziție, după care unealta se rotește la 180° pentru a marca din nou centrul punctului laser.
- Măsurați diferența dintre marcaje.
- În cazul în care diferența dintre marcaje este mai mică sau egală cu 3,2 mm, capul laser este calibrat corespunzător.
- În cazul în care diferența dintre marcaje este mai mare de 3,2 mm, capul laser trebuie calibrat.

Verificarea cu fir cu plumb (fig. F5)

Următoarea verificare se efectuează pentru a controla calibrarea capului laser cu privire la alinierea pe verticală.

- Amplasați unealta într-o zonă situată la aproximativ 1 m față de o suprafață verticală.

- Cu unealta fixată pe podea, reglați unealta pentru o aplicație pe verticală.
- Marcați partea superioară și inferioară a suprafeței verticale, folosind un fir cu plumb.
- Porniți unealta și aliniați fasciculul laser cu marcajul inferior.
- Folosind telecomanda, deplasați capul până când fasciculul laser ajunge la marcajul superior.
- Dacă fasciculul laser se aliniază cu marcajul superior, capul laser este calibrat în mod adecvat.
- Dacă fasciculul laser nu se aliniază cu marcajul superior, este necesară calibrarea capului laser.



Curățare

- Deconectați încărcătorul înainte de curățarea carcasei cu o cârpă moale.
- Scoateți acumulatorul înainte de a curăța unealta dvs. electrică.
- Mențineți fanțele de ventilație libere și curățați carcasa în mod regulat cu o cârpă moale.
- Atunci când este necesar, curățați obiectivul folosind o cârpă moale sau un bețișor cu vată înmuiată în spirit. Nu utilizați niciun fel de alți agenți de curățare.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. DeWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și re folosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

DeWALT pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor DeWALT când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul DeWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații DeWALT autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com



Acumulator reîncărcabil

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reușește să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor efectuate cu ușurință anterior. La sfârșitul duratei sale de utilizare, eliminați-l acordând o atenție cuvenită mediului înconjurător:

- Consumați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.
- Celulele NiCd și NiMH sunt reciclabile. Duceți acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un centru local de reciclare. Acumulatorii colectați vor fi reciclați sau eliminați corespunzător.

GARANȚIE**• 30 DE ZILE FĂRĂ RISC, SATISFAȚIE GARANTATĂ •**

Dacă nu sunteți pe deplin satisfăcut de performanța uneltei dvs. DEWALT, returnați produsul în stare completă în 30 de zile la centrul de achiziție, pentru schimbarea acestuia sau returnarea sumei achitate.

Trebuie să faceți dovada actelor de achiziție.

• CONTRACT DE SERVICE GRATUIT UN AN DE ZILE •

Dacă aveți nevoie de service sau de mentenanță pentru unealta dvs. DeWALT în termen de 12 luni de la achiziționare, acestea vor fi efectuate fără costuri suplimentare la un centru autorizat de reparații DeWALT. Trebuie să faceți dovada actelor de achiziție. Include costurile cu forța de muncă și piesele de schimb pentru unelte electrice. Nu include accesorii.

• UN AN DE GARANȚIE COMPLETĂ •

Dacă produsul dvs. DEWALT se defectează din cauza materialelor sau a execuției defectuoase în termen de 12 luni de la data achiziției, noi garantăm înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea gratuită, la latitudinea noastră, a unității cu condiția ca:

- Produsul să nu se fi utilizat necorespunzător.
- Să nu se fi încercat efectuarea de reparații de către persoane neautorizate.
- Să se prezinte dovada datei achiziției. Această garanție este prezentată ca un beneficiu suplimentar, pe lângă drepturile legale ale consumatorilor.

Pentru locația celui mai apropiat agent de reparații autorizat DeWALT, vă rugăm să utilizați numărul de telefon corespunzător de pe coperta din spate a acestui manual.

Alternativ, o listă a agenților de reparații DeWALT autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare sunt disponibile pe Internet la adresa www.2helpU.com







Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

Cod:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încarcare:

Distribuitorul (vanzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:
.....
.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură / bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vanzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (definiți drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatată într-un termen de **doi ani** de la această dată:

- Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.

Consumatorul nu va putea opta între reparație și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar fi disproporționată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungește cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

- **Să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului**, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:
 - a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că reparația sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproporționate,
 - b) în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia, în continuare se constată o neconformitate,

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate de sudură.

Situații excluse de la aplicarea garanției legale de conformitate:

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul.
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omitearea sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker

În eventualitatea puțin probabilă ca scula dvs. electrică să se defecteze din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediul în București, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenixia Business Center, București, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DEWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot extinde gratuit garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezentarea garanției de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesate la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezentarea garanției de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesii nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Str. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532